

Robert Bosch GmbH

Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

2 609 007 771 (2014.02) PS / 275 EURO



2 609 007 771

PFS 3000-2

 **BOSCH**


de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство
по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының
түпнұсқасы
ro Instrucțiuni originale
bg Оригинална инструкция







mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija








Deutsch	Seite	8
English	Page	17
Français	Page	26
Español	Página	36
Português	Página	46
Italiano	Pagina	56
Nederlands	Pagina	66
Dansk	Side	75
Svenska	Sida	84
Norsk	Side	92
Suomi	Sivu	100
Ελληνικά	Σελίδα	109
Türkçe	Sayfa	119
Polski	Strona	129
Česky	Strana	138
Slovensky	Strana	147
Magyar	Oldal	156
Русский	Страница	165
Українська	Сторінка	175
Қазақша	Бет	184
Română	Pagina	194
Български	Страница	203
Македонски	Страна	212
Srpski	Strana	222
Slovensko	Stran	231
Hrvatski	Stranica	240
Eesti	Lehekülj	249
Latviešu	Lappuse	257
Lietuviškai	Puslapis	266

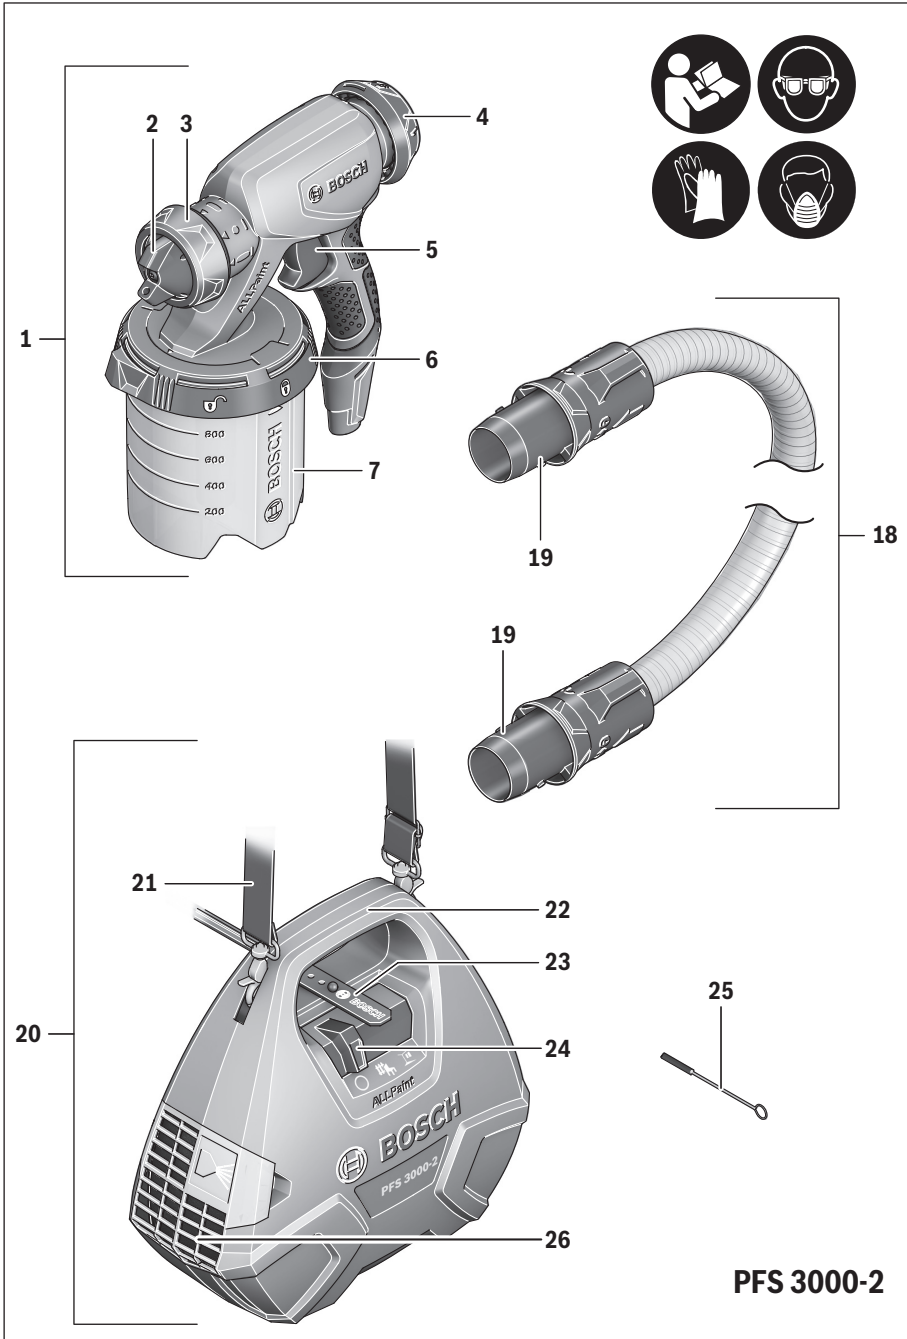






4 |

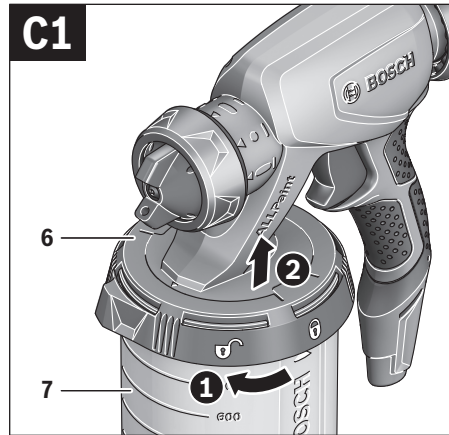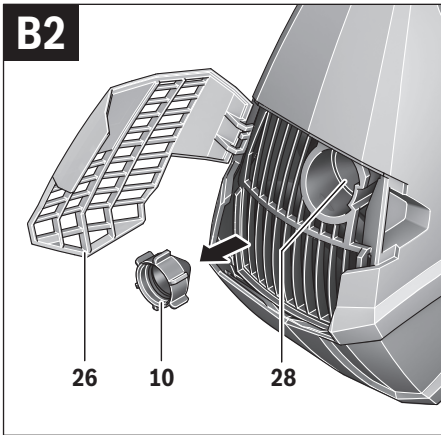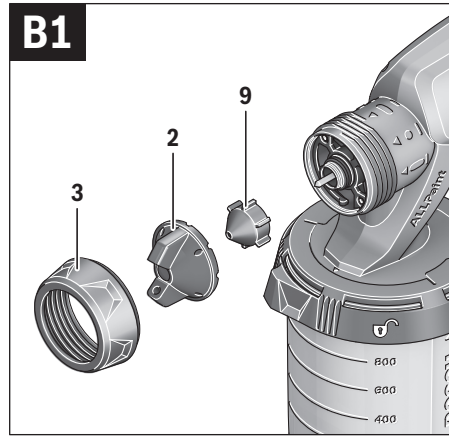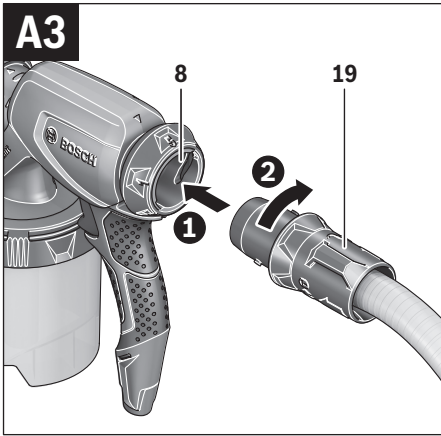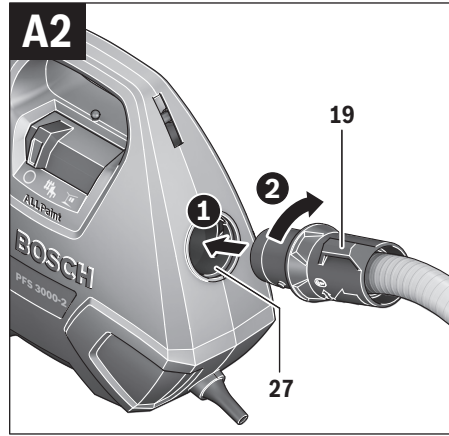
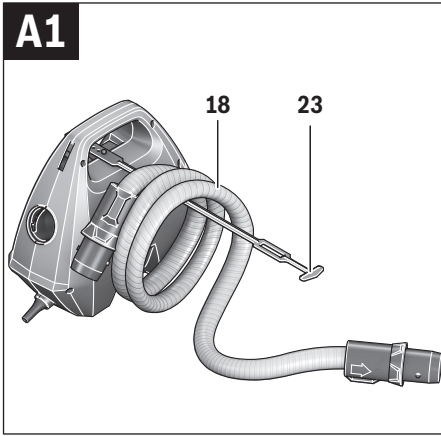


5 |

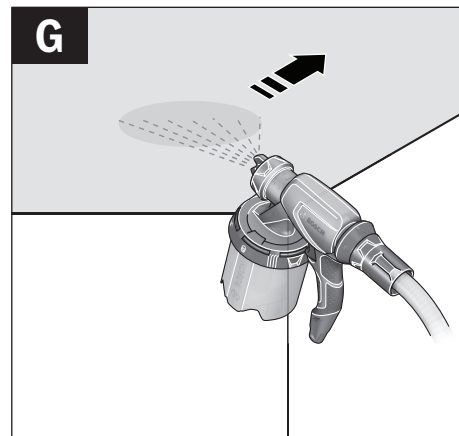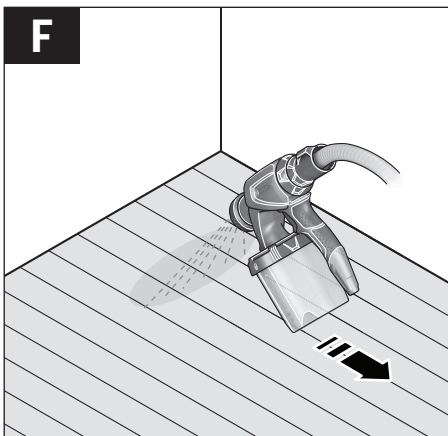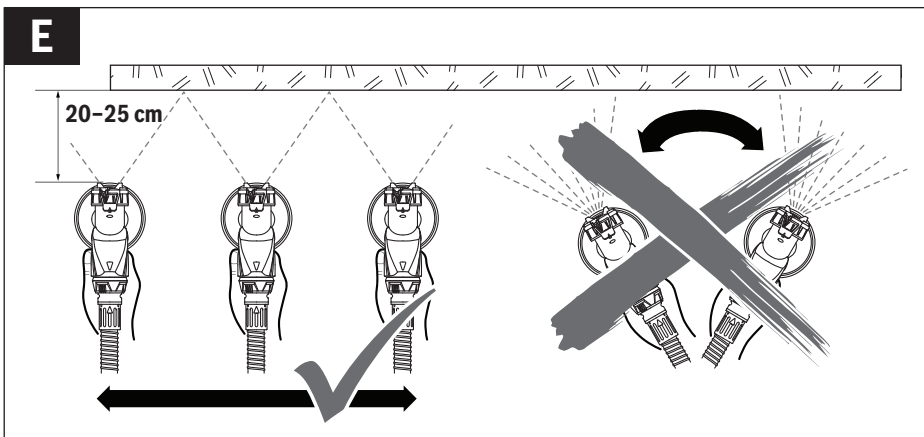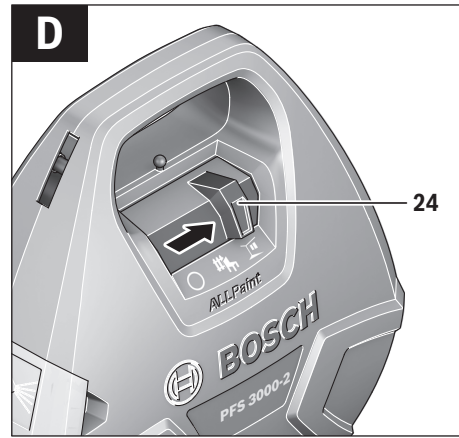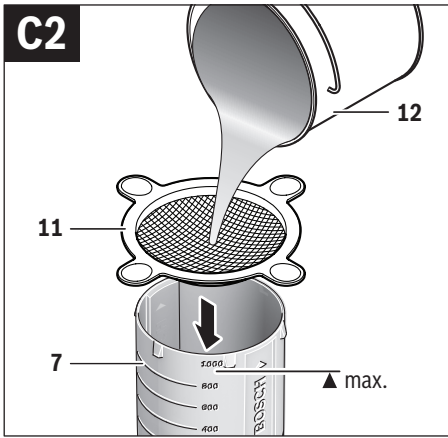

6 |

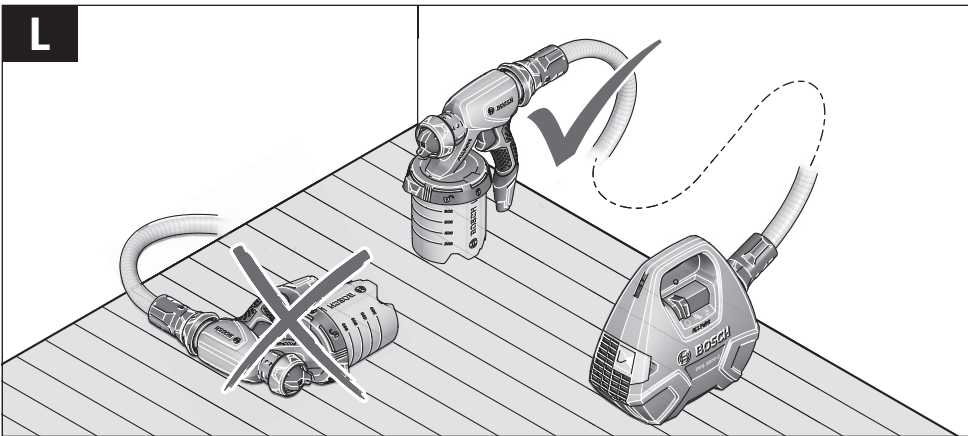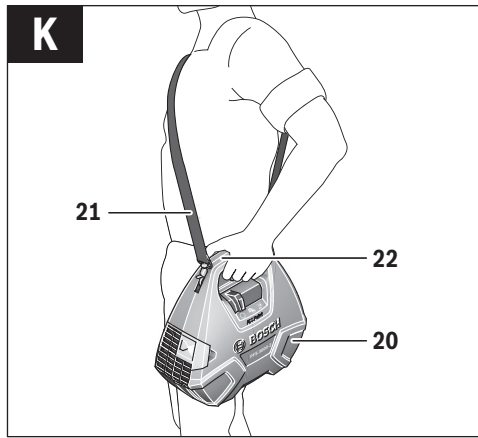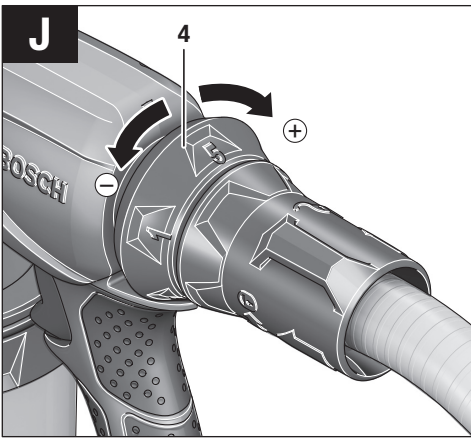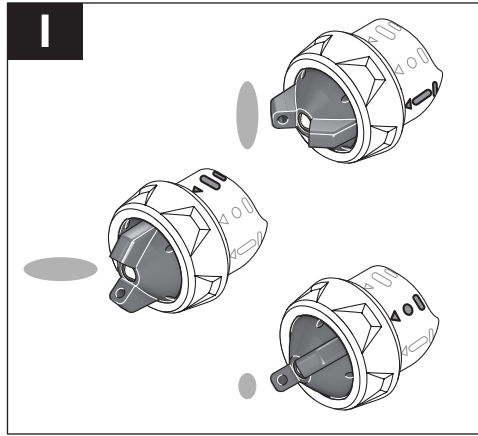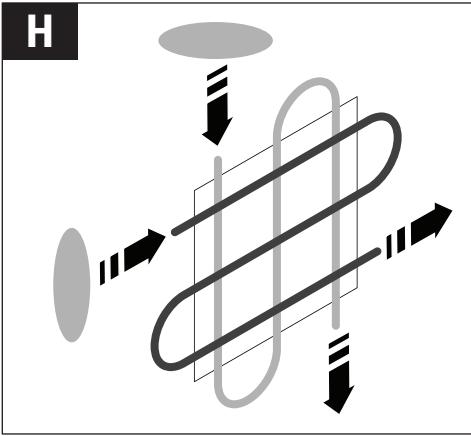

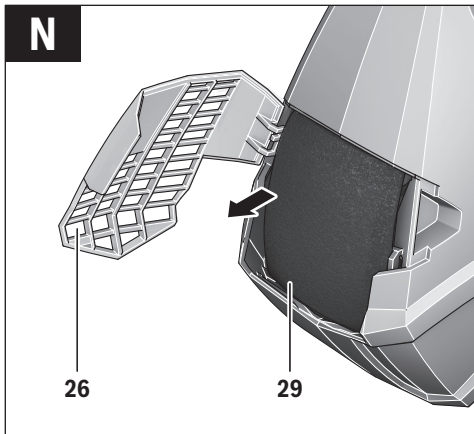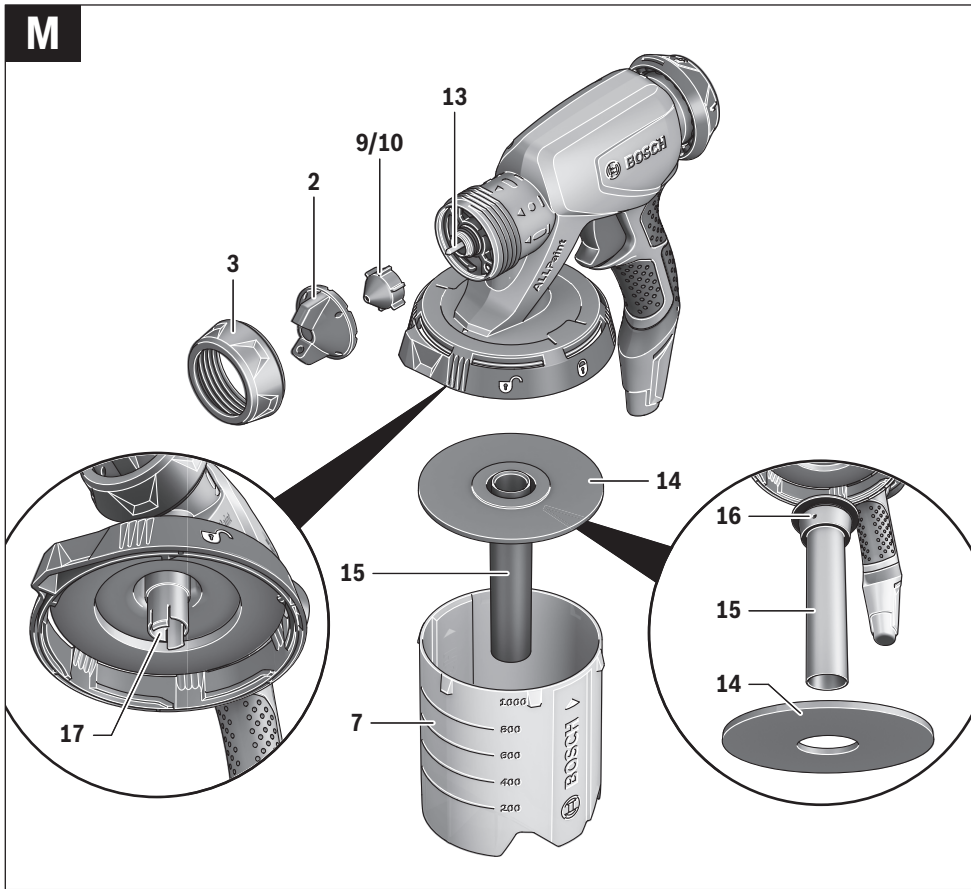

Русский



Сертификат о соответствии
No. RU C-DE.ME77.B.01092
Срок действия сертификата о соответствии
по 20.01.2019

ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции"

141400 Химки Московской области,

ул. Ленинградская, 29

Сертификаты о соответствии хранятся по адресу:

ООО «Роберт Бош»

ул. Акад. Королева, 13 стр. 5

Россия, 129515, Москва

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- повреждён корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке

- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по безопасности

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочтите все указания и инструкции по технике

безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

Безопасность рабочего места

- ▶ **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- ▶ **Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.** Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- ▶ **Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.** Отвлечшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

- ▶ **Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением.** Неизменные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- ▶ **Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.** При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- ▶ **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- ▶ **Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента.** Повре-

166 | Русский

жденный или спутанный шнур повышает риск поражения электотоком.

- ▶ **При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители.** Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электотоком.
- ▶ **Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей

- ▶ **Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств.** Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- ▶ **Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- ▶ **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента.** Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
- ▶ **Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- ▶ **Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие.** Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ▶ **Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.** Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- ▶ **При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование.** Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.

Применение электроинструмента и обращение с ним

- ▶ **Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого**

электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.

- ▶ **Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- ▶ **До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- ▶ **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- ▶ **Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента.** Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- ▶ **Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками режут заклиниваются и их легче вести.
- ▶ **Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

Сервис

- ▶ **Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей.** Таким образом обеспечивается безопасность электроинструмента.

Указания по безопасности для систем тонкого распыления

- ▶ **Содержите Ваш рабочий участок в чистоте и хорошо освещенным. Убирайте емкости для краски или растворителя, ветошь и все горючие материалы.** Возможная опасность самовоспламенения. Постоянно держите в готовности работоспособные огнетушители и устройства пожаротушения.
- ▶ **Обеспечивайте хорошую вентиляцию на участке распыления и достаточную подачу свежего воздуха во всем помещении.** Испарения горючих растворителей создают взрывоопасную атмосферу.
- ▶ **Не разбрызгивайте вещества с точкой воспламенения ниже 55 °C. Используйте вещества на основе во-**


ды, труднолетучих углеводородов и т.п. Легколетучие испаряющиеся растворители создают взрывоопасную среду.

- ▶ **Не распыляйте в пределах источников воспламенения, как то, статических электроискр, открытого пламени, иницирующего пламени, горячих предметов, двигателей, сигарет и искр от сочленения и расчленения электрокабелей или задействования выключателей.** Такие источники искр могут привести к воспламенению атмосферы.
- ▶ **Не распыляйте материалы, опасность которых неизвестна.** Незнакомые материалы могут создать опасные условия.
- ▶ **Применяйте дополнительные, индивидуальные, защитные средства, как то, соответствующие защитные перчатки и защитные или дыхательные фильтры-маски при распылении химических веществ и работе с ними.** Применение защитных средств для соответствующих условий снижает возможность воздействия опасных веществ.



- ▶ **Учитывайте возможные опасности, исходящие от распыляемого вещества. Учитывайте маркировку на емкостях или информации изготовителя распыляемого вещества, включая требование применения индивидуальных защитных средств.** Выполняйте указания изготовителя, чтобы снизить риск получения травм, вызванных пожаром, ядами, канцерогенами и т. п.
- ▶ **Держите вилку шнура сети и кнопку выключателя пистолета-распылителя в чистоте от краски и других жидкостей. Не держите шнур для поддержки на штепсельном соединении.** Упущения при соблюдении могут повлечь за собой электрическое поражение.
- ▶ **Смотрите за детьми.** Дети не должны играть с системой тонкого распыления.

Символы

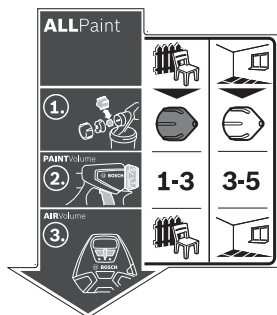

Наклейка по использованию пульверизатора находится на базовом узле. Правильная интерпретация символов поможет Вам правильнее и надежнее работать с пульверизатором.

Символы и их значение

ALLPaint

Пульверизатор пригоден для использования как с глазурями и лаками, так и с настенными красками.



Область применения «древесина»:
Разбрызгивание водорастворимых эмалевых красок с содержанием растворителей, глазурей, грунтовок, прозрачных лаков, травильных растворов и масел



Область применения «стена»:
Разбрызгивание дисперсионных и латексных красок

Подробное описание

См. «Применение по назначению», стр. 168.



См. «Смена колпачка», стр. 170.

168 | Русский

Символы и их значение

Подробное описание

Шаг 1:
Выбор правильного колпачка

Для области применения «древесина» используйте серый колпачок **10**

Для области применения «стена» используйте белый колпачок **9**


**1-3****3-5**

См. «Настройка количества распыляемого материала», стр. 172.

Шаг 2:
Настройка количества разбрызгиваемого вещества

Для области применения «древесина» поставьте колесико **4** на 1, 2 или 3

Для области применения «стена» поставьте колесико **4** на 3, 4 или 5

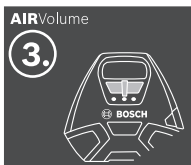

См. «Настройка расхода воздуха», стр. 172.

Шаг 3:
Настройка потока воздуха

Область применения «древесина» настраивается ползунковым переключателем **24**

Область применения «стена» настраивается ползунковым переключателем **24**

Описание продукта и услуг



Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Улучшения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Применение по назначению

Электроинструмент предназначен только лишь для разбрызгивания дисперсионных и латексных красок, водорастворимых эмалевых красок с содержанием растворителей, глазурей, грунтовок, прозрачных лаков, травильных растворов и масел (**ALLPaint**).

Электроинструмент не пригоден для работы со щелочными растворами, кислотосодержащими материалами для нанесения покрытия и фасадными красками.

Изображенные составные части

Нумерация составных частей выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

- 1 Пистолет-распылитель
- 2 Воздушный колпачок
- 3 Накладная гайка
- 4 Установочное колесико распыляемого количества краски
- 5 Спусковой рычаг
- 6 Стопорное кольцо
- 7 Емкость для распыляемой краски
- 8 Шланговый штуцер (пистолет-распылитель)
- 9 Колпачок (белый: для области применения «стена»)
- 10 Колпачок (серый: для области применения «древесина»)
- 11 Сетчатый наливной фильтр

- 12 Ведро для переливания*
- 13 Игла распылителя
- 14 Уплотнительная прокладка емкости
- 15 Сифонная трубка
- 16 Вентиляционное отверстие
- 17 Канал для краски
- 18 **Воздушный шланг**
- 19 Байонетный затвор
- 20 **Базовый узел**
- 21 Лямка для транспортирования
- 22 Ручка для переноса
- 23 Резинка (крепление для шланга)
- 24 Ползунковый переключатель для включения и выключения и регулирования потока воздуха
- 25 Щетка для чистки
- 26 Крышка воздушного фильтра
- 27 Присоединение шланга (базовый блок)
- 28 Отсек для принадлежностей
- 29 Воздушный фильтр

*Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Технические данные

Пульверизатор		PFS 3000-2
Товарный №		3 603 B07 1..
Ном. потребляемая мощность	Вт	650
Производительность	мл/мин.	300
Затраты времени на покраску 2 м ²	мин	1
Объем емкости для краски	мл	1000
Длина воздушного шланга	м	2
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003	кг	3,7
Класс защиты		□/II
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.		

Данные по шуму и вибрации

Измеренные значения уровня шума получены в соответствии с EN 60745 и EN 50580.

Измеренный А-взвешенный уровень звукового давления электроинструмента составляет, как правило, 79 дБ(А). Недостоверность измерения K = 3 дБ.

Уровень шума на рабочем месте может превышать 80 дБ(А).

Пользуйтесь средствами защиты органов слуха!

Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ м/с}^2, K = 1,5 \text{ м/с}^2.$$

Указанный в этих инструкциях уровень вибрации определен в соответствии со стандартизированной методикой измерений, прописанной в EN 60745, и может использоваться для сравнения электроинструментов. Он пригоден также для предварительной оценки вибрационной нагрузки.

Уровень вибрации указан для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ, с различными принадлежностями, с применением сменных рабочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть иным. Это может значительно повысить вибрационную нагрузку в течение всей продолжительности работы.

Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное рабочее время.


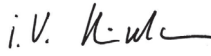
Предусмотрите дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и рабочих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических процессов.

Заявление о соответствии 

Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что описанный в разделе «Технические данные» продукт отвечает следующим нормам и нормативным документам: EN 60745 и EN 50580 в соответствии с положениями Директив 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2004/108/EC.

Техническая документация (2006/42/EC):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

РРрр.
 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 28.02.2014

Сборка

- ▶ **Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.**
- ▶ **Удостоверьтесь, что пистолет-растворитель и базовый узел собраны полностью и со всеми уплотнениями.** Только в таком случае обеспечена функциональность и безопасность пульверизатора.

Присоединение воздушного шланга (см. рис. А1 – А3)

- Рассоедините резинку **23** и полностью раскрутите шланг для подачи воздуха **18**.

Присоединение базового блока:

- Прочно вставьте байонетный затвор **19** шланга для подачи воздуха в соответствии со стрелками в пазы патрубка **27** на базовом узле.
- Поверните байонетный затвор на четверть оборота по часовой стрелке.

Присоединение к пистолету-распылителю:

- Прочно вставьте второй байонетный затвор **19** шланга для подачи воздуха в соответствии со стрелками в пазы патрубка **8** на пистолете-распылителе.
- Поверните байонетный затвор на четверть оборота по часовой стрелке.

Указание: Перед тем, как заливать разбрызгиваемое вещество, отсоедините воздушный шланг **18** (поворот байонетного затвора **19** на четверть оборота против часовой стрелки; извлеките байонетный затвор **19** из патрубка **8**).

170 | Русский

Смена колпачка (см. рис. В1 – В2)

Пульверизатор поставляется с двумя колпачками:

	Колпачок 9	Колпачок 10
Цвет	белый	серого цвета
Состояние при поставке	смонтирован	в отсеке для принадлежностей 28 под крышкой воздушного фильтра 26
Область применения	«Стена»	«Древесина»

Указание: Перед выбором колпачка проверьте разбрызгиваемый материал, размешав его. Для разбрызгивания жидкотекучего материала (напр., краски для древесины) лучше использовать серый колпачок **10**. Для разбрызгивания густого материала (напр., лака для древесины или краски для стен) лучше использовать белый колпачок **9**.

- Чтобы поменять колпачок, открутите накидную гайку **3**.
- Снимите воздушный колпачок **2**.
- Открутите установленный колпачок.
- Откройте крышку воздушного фильтра **26** и возьмите нужный колпачок в отсеке для принадлежностей **28**.
- Накрутите нужный колпачок на резьбу пистолета-распылителя.
- Наденьте воздушный колпачок **2** на колпачок и туго закрутите накидной гайкой **3**.

Работа с инструментом

- ▶ **Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.**

Подготовка к эксплуатации

- ▶ **Не допускается выполнять работы по окраске распылением рядом с водными резервуарами или на соседних площадях непосредственно в водосборном бассейне.**

При приобретении красок, лаков и распыляемых средств обращайте внимание на их экологичность.

Подготовка поверхности для нанесения краски

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

- Гладким поверхностям придайте шероховатость и затем очистите их от шлифовальной пыли.

Во время работы возможно загрязнение не закрытых поверхностей образующимся при разбрызгивании туманом. Поэтому тщательно подготавливайте окружение окрашиваемой поверхности:

- накройте или заклейте пол, предметы интерьера, двери, окна, дверные коробки, оконные рамы и т. п.

Подготовка разбрызгиваемого вещества

- Хорошо перемешайте краску.
- При необходимости разбавьте разбрызгиваемый материал.

Распыляемый материал	Рекомендуемое разбавление
----------------------	---------------------------

Средства для защиты древесины, масла, глазури, средства для пропитки, грунтовки для защиты от ржавчины	0 %
--	-----

Разбавляемые растворителем или водой эмалевые краски, грунтовки, лаки для нагревательных приборов, толстослойные глазури	0 – 10 %
--	----------

Дисперсионные краски, латексные краски	0 – 10 %
--	----------


- ▶ **При разжижении обращайте внимание на сочетание распыляемого материала с растворителем.** При применении неправильного растворителя возможно возникновение комков, которые засоряют пистолет-распылитель.

- ▶ **При разбавлении разбрызгиваемого вещества следите за тем, чтобы точка воспламенения смеси после разбавления превышала 55 °С.** При разбавлении, напр., содержащих растворители лаков, точка воспламенения снижается.

Заливка распыляемого материала (см. рис. С1 – С2)


Указание: Перед тем, как заливать разбрызгиваемое вещество, отсоедините воздушный шланг **18** (поворот байонетного затвора **19** на четверть оборота против часовой стрелки; извлеките байонетный затвор **19** из патрубка **8**).

- При использовании больших емкостей перелейте разбрызгиваемый материал при необходимости в небольшое ведро для переливания **12** (напр. краску для стен 10 л в пустое ведро емкостью 2,5 или 5,0 л).

- Одной рукой крепко держите пистолет-распылитель, другой рукой поверните емкость **7** в направлении символа "открыть". 

- Снимите пистолет-распылитель с емкости **7**.
- Если Вы работаете с уже начатым разбрызгиваемым материалом, обязательно вставляйте очищенный сетчатый наливной фильтр **11** на емкость **7**, чтобы при наливании задержать возможные комки краски.

- Залейте разбрызгиваемое вещество! **максимум до отметки 1000** в емкость **7**.

- Установите пистолет-распылитель на емкость **7**. Поверните емкость **7** в направлении символа "закрыть", чтобы стопорное кольцо **6** отчетливо вошло в зацепление. 

- Выполните пробное распыление на тестовой поверхности. (см. «Распыление», стр. 171)

При получении оптимального рисунка распыления Вы можете начать с распылением.

или

При неудовлетворительном результате распыления или если краска не выходит, выполнить операции согласно «Устранение неисправностей», описанные на стр. 173.

Включение

- ▶ **Примите во внимание напряжение в сети!** Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.
- ▶ **Следите за тем, чтобы базовый узел не засасывал пыль и загрязнения во время работы.**
- ▶ **Осторожно, на базовый узел не должны попадать брызги.**
- ▶ **Если во время разбрызгивания жидкость выходит, кроме предусмотренной форсунки, также и из других мест, прекратите разбрызгивать и приведите пистолет-распылитель в должное состояние.** Существует опасность поражения электрическим током.
- ▶ **Не направляйте струю краски на себя, других лиц и животных.**

Включение (см. рис. D)

В целях экономии энергии включайте пульверизатор, только когда Вы работаете с ним.

- Проверьте, правильный ли колпачок установлен (см. «Смена колпачка», стр. 170).
- Вставьте вилку шнура сети в штепсельную розетку.
- Возьмите пистолет-распылитель в руку и направьте его на обрабатываемую поверхность.
- Для регулирования потока воздуха установите ползунковый переключатель **24** на соответствующую область применения (см. также «Настройка расхода воздуха», стр. 172).
- Нажмите на спусковой рычаг **5** пистолета-распылителя.

Указание: При включенном базовом узле из сопла постоянно выходит воздух.

Выключение

- Отпустите переключатель **5** и сдвиньте ползунковый переключатель **24** до конца влево (положение **0**).
- Выньте вилку шнура сети из штепсельной розетки.

Указания по применению

Распыление (см. рис. E – H)

Указание: При использовании электроинструмента под открытым небом учитывайте направление ветра.

- Сначала выполните пробное распыление и настройте рисунок распыления и подачу распыляемого материала. (Значения настройки приведены в следующих разделах.)
- Обязательно держите пистолет-распылитель под прямым углом к обрабатываемой поверхности на одинаковом расстоянии около 20 – 25 см.
- Процесс распыления начинайте за пределами обрабатываемой поверхности.
- Перемещайте пистолет-распылитель в зависимости от рисунка распыления равномерно влево-вправо или вверх-вниз.
Для равномерного качества поверхности наносите краску внахлест с заходом на 4 – 5 см.

- При разбрызгивании на лежащие предметы или над головой держите пистолет-распылитель слегка под наклоном и отходите назад от обрабатываемой поверхности.

Опасность спотыкания! Следите за возможными препятствиями в помещении.

- Не прерывайте распыление в пределах обрабатываемой площади.

Для однородного качества поверхности пистолет-распылитель нужно вести равномерно.

Неравномерное расстояние и угол распыления ведут к сильному образованию тумана и в результате к неравномерной поверхности.

- Процесс распыления заканчивайте за пределами обрабатываемой поверхности.







Никогда не разбрызгивайте до последней капли разбрызгиваемого материала в емкости. Если сифонная трубка не полностью утоплена в разбрызгиваемый материал, струя прерывается и покраска поверхности приобретает неравномерный характер.

Если разбрызгиваемый материал собрался на воздушном колпачке **2** или на колпачке, прочистите их входящей в объем поставки щеткой для чистки **25**.

Настройка рисунка распыления (см. рис. I)

- ▶ **Никогда не приводите в действие спусковой рычаг 5 во время настройки воздушного колпачка 2.**

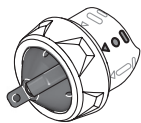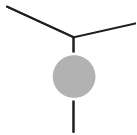



- Поверните воздушный колпачок **2** в желаемое положение.

Воздушный колпачок	Струя краски	Применение
		Вертикальная плоская струя для горизонтального направления работы
		Горизонтальная плоская струя для вертикального направления работы
		Круглая струя для углов, кромок и труднодоступных мест

Настройка количества распыляемого материала (см. рис. J)

(PAINTVolume)

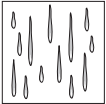- Поверните колесико **4**, чтобы настроить нужное количество разбрызгиваемого материала:
ступень **1/2/3**: область применения «древесина»,
ступень **3/4/5**: область применения «стена».

К-во распыляемого материала	Настройка
<p>Слишком много материала на обработанной площади:</p>  	<p>Уменьшить количество распыляемого материала.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Уменьшите ступень на одну единицу.
<p>Слишком мало материала на обработанной площади:</p>  	<p>Увеличить количество распыляемого материала.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Увеличьте ступень на одну единицу.

Настройка расхода воздуха (см. рис. D)

(AIRVolume)

- Установите ползунковый переключатель **24** на соответствующую область применения, чтобы настроить правильное количество воздуха и давление для используемого разбрызгиваемого материала.

Выкл.	Область применения «Древесина»	Область применения «стена»
		
	жидкотекучий разбрызгиваемый материал	густой разбрызгиваемый материал

Перерывы в работе и транспортировка (см. рис. K–L)

Для легкой переноски пульверизатора на базовом узле предусмотрена ручка для переноски **22** и пояс **21**.

Во время работы Вы можете повесить базовый узел **20** при помощи пояса **21** через плечо.

Во время перерыва в работе пистолет-распылитель **1** можно поставить на ровную рабочую поверхность. Так из него не будет вытекать разбрызгиваемый материал.

- ▶ **Всегда ставьте заполненный разбрызгиваемым веществом пистолет-распылитель ровно и ставьте его на ровную поверхность.** Из лежащего пистолета-распылителя может вытекать разбрызгиваемое вещество.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

- ▶ **Перед любыми манипуляциями с электронинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.**
- ▶ **Каждый раз после работы с пульверизатором тщательно очищайте все его детали и в особенности детали, соприкасающиеся с краской.** Должная очистка является предпосылкой для безупречной и безопасной работы пистолета-распылителя. Если очистка не производится или производится неправильно, гарантия утрачивается.

Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch.

Очистка (см. рис. M)

Очищайте пистолет-распылитель и стакан для краски всегда с соответствующим разжижителем (растворитель или вода) для использованного материала.

Никогда не прочищайте форсунки и вентиляционные отверстия острыми предметами.

- Выключите базовый узел **20**.
- Снимите с базового узла **20** и пистолета-распылителя **1** шланг для подачи воздуха **18** (поверните байонетный затвор **19** на четверть оборота против часовой стрелки; извлеките байонетный затвор **19** из патрубка **8/27**).
- При необходимости очистите базовый узел тряпкой, смоченной в разбавителе, и после этого уберите базовый узел **20** и шланг для подачи воздуха **18** из зоны очистки.
- Нажмите на переключатель **5** пистолета-распылителя, чтобы в емкость мог стечь разбрызгиваемый материал.
- Открутите емкость **7** и слейте остаток разбрызгиваемого материала назад к оригинальному разбрызгиваемому материалу.
- Заполните емкость **7** на половину разбавителем (растворителем или водой) и опять закрепите ее на пистолете-распылителе **1**.
- Встряхните несколько раз пистолет-распылитель.
- Открутите емкость **7** и слейте все содержимое емкости в пустую банку.
- Снимите накидную гайку **3**, воздушный колпачок **2**, используемый колпачок **9/10** и сифонную трубку **15** вместе с уплотнением **14**.
- Очистите в ведре с разбавителем все детали, по которым проходит краска, щеткой для чистки **25** или обычным ершиком. Очистите также канал для краски **17** пистолета-распылителя **1**.
- Проверьте, нет ли краски и повреждений в сифонной трубке **15** и на уплотнительной прокладке емкости **14**. При необходимости еще раз прочистите уплотнение **14** разбавителем.
- Очистите вентиляционное отверстие **16** щеткой для чистки **25**.
- Очистить стакан и пистолет-распылитель снаружи салфеткой, увлажненной растворителем.

- При необходимости основательно очистите сетчатый фильтр **11** разбавителем.
- Перед сборкой дайте всем частям как следует просохнуть.
- Опять соберите пульверизатор в обратной последовательности.

Очистка воздушного фильтра (см. рис. N)

Воздушный фильтр **29** нужно время от времени прочищать. При сильном загрязнении воздушного фильтра его нужно заменить.

- Откройте крышку воздушного фильтра **26**.
- Извлеките воздушный фильтр **29**.
- Легкое загрязнение: выбейте воздушный фильтр **29**.

или

Сильное загрязнение:

Очистите воздушный фильтр **29** под проточной водой и после этого хорошо просушите его во избежание образования плесени.

или

Поменяйте воздушный фильтр **29**.

- Опять установите воздушный фильтр.
- Опять закройте крышку воздушного фильтра **26**.

Утилизация материала

Разжижитель и остатки распыляемого материала должны быть экологично утилизированы. Учитывайте указания изготовителя и местные предписания по утилизации специальных отходов.

Вредные для окружающей среды реактивы не должны попадать в грунтовые воды или в водоемы. Не выливайте вредные для окружающей среды реактивы в канализацию!




Хранение

- Основательно очищайте пульверизатор прежде чем положить его на хранение и снимайте емкость **7** с пистолета-распылителя **1**.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Устранение
Краска плохо покрывает поверхность	Недостаточное количество краски	Поверните колесико 4 на 5
	Большое расстояние к обрабатываемой площади	Уменьшить расстояние распыления
	Мало краски на площади, недостаточное число ходов распыления	Увеличить число ходов распыления
	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
Распыление краски после нанесения	Слишком много краски нанесено	Поверните колесико 4 на 1
	Слишком маленькое расстояние до обрабатываемой площади	Увеличить расстояние распыления
	Жидкая краска	Добавьте оригинальной краски
	Слишком часто покрывали одно и то же место краской	Снять краску и при второй попытке реже распылять на одном и том же месте
Слишком грубое распыление	Большое количество краски	Поверните колесико 4 на 1
	Малый поток воздуха	Сдвиньте ползунковый переключатель 24 вправо
	Установлен белый колпачок 9 (слишком большой диаметр форсунки)	Установите серый колпачок 10
	Загрязнилась игла распылителя 13	Прочистите иглу распылителя
	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
	Сильно загрязнен воздушный фильтр 29	Поменяйте воздушный фильтр
Сильный красочный туман	Слишком много краски нанесено	Поверните колесико 4 на 1
	Слишком большой поток воздуха	Сдвиньте ползунковый переключатель 24 влево
	Большое расстояние к обрабатываемой площади	Уменьшить расстояние распыления

174 | Русский

Проблема	Причина	Устранение
Пulsация струи краски	Мало краски в емкости	Залейте краску
	Забилось вентиляционное отверстие 16 на сифонной трубке 15	Очистите сифонную трубку и вентиляционное отверстие
	Крепление сифонной трубки 15 разболталось	Закрепите сифонную трубку
	Колпачок 9/10 сидит непрочно	Подтяните колпачок 9/10
	Сильно загрязнен воздушный фильтр 29	Поменяйте воздушный фильтр
	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
Из сопла капает краска после выключения	Отложения разбрызгиваемого материала на форсунке, игле распылителя 13 и на воздушном колпачке 2	Очистите форсунку, иглу распылителя и воздушный колпачок
	Крепление сопла разболталось	Подтяните колпачок 9/10
Краска не выходит из сопла	Ползунковый переключатель 24 находится в положении 	Установите ползунковый переключатель 24 на область применения «древесина» или «стена»
	Нет напора в емкости 7	Поверните емкость 7 в направлении символа "закрыть", чтобы стопорное кольцо 6 отчетливо вошло в зацепление  
	Крепление сифонной трубки 15 разболталось	Закрепите сифонную трубку
	Забилась игла распылителя 13	Прочистите иглу распылителя
	Сифонная трубка 15 засорилась	Очистите сифонную трубку
	Забилось вентиляционное отверстие 16 на сифонной трубке 15	Очистите сифонную трубку и вентиляционное отверстие
	Отсутствует или повреждена уплотнительная прокладка емкости 14	Наденьте (новое) уплотнение на сифонную трубку и установите его в паз
	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
	Разбрызгиваемый материал содержит загрязнения (комки краски)	Полностью опорожните пистолет-распылитель и очистите его; заливайте разбрызгиваемый материал через сетчатый фильтр

Сервис и консультирование на предмет использования продукции

При всех вопросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке пульверизатора.

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

www.bosch-pt.com

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашей продукции и ее принадлежностей.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу

для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош»

Ул. Академика Королева 13 стр. 5

129515 Москва

Россия

Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приёмных пунктов Вы можете получить:

- на официальном сайте www.bosch-pt.ru
- либо по телефону справочно – сервисной службы Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан

ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
г. Алматы
Казахстан
050050
пр. Райымбека 169/1
уг. ул. Коммунальная
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Утилизация

Отслужившие свой срок пистолет-распылитель, электроузел, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рециркуляцию отходов.

Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:

Согласно Европейской Директиве 2012/19/EU о старых электрических и электронных инструментах и приборах и адекватному предписанию национального права, отслужившие свой срок электроинструменты должны отдельно собираться и сдаваться на экологически чистую утилизацию.

собираются и сдаваться на экологически чистую утилизацию.

Возможны изменения.

Українська**Вказівки з техніки безпеки****Загальні застереження для електроприладів**

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Прочитайте всі застереження і вказівки.

Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.

Під поняттям «електроприлад» в цих застереженнях мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

Безпека на робочому місці

- ▶ **Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте добре освітлення робочого місця.** Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть призвести до нещасних випадків.
- ▶ **Не працюйте з електроприладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу.** Електроприлади можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.
- ▶ **Під час праці з електроприладом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей.** Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде відвернута.

Електрична безпека

- ▶ **Штепсель електроприладу повинен підходити до розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі. Для роботи з електроприладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери.** Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, як напр., трубами, батареями опалення, плитами та холодильниками.** Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження електричним струмом.
- ▶ **Захищайте прилад від дощу і вологи.** Попадання води в електроприлад збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Не використовуйте кабель для перенесення електроприладу, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла, олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються.** Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх робіт.** Використання подовжувача, що розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення.** Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом.

Безпека людей

- ▶ **Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поведіться під час роботи з електроприладом. Не користуйтеся електроприладом, якщо Ви стомлені або знаходитеся під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків.** Мить неувважності при користуванні електроприладом може призвести до серйозних травм.
- ▶ **Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні окуляри.** Вдягання

176 | Українська

особистого захисного спорядження, як напр., – в залежності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття, що не ковзається, каски та навушників, зменшує ризик травм.

- ▶ **Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж увімкнути електроприлад в електромережу або під'єднати акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнений.** Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроприладу або підключення в розетку увімкненого приладу може призвести до травм.
- ▶ **Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ.** Перебування налагоджувального інструмента або ключа в частині приладу, що обертається, може призвести до травм.
- ▶ **Уникайте неприродного положення тіла. Зберігайте стійке положення та завжди зберігайте рівновагу.** Це дозволить Вам краще зберігати контроль над електроприладом у несподіваних ситуаціях.
- ▶ **Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та рукавиці до деталей приладу, що рухаються.** Просторий одяг, довге волосся та прикраси можуть потрапити в деталі, що рухаються.
- ▶ **Якщо існує можливість монтувати пилосмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої, переконайтеся, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися.** Використання пилоуловлювача може зменшити ризик травм.

Правильне поводження та користування електроприладами

- ▶ **Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий прилад, що спеціально призначений для відповідної роботи.** З придатним приладом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.
- ▶ **Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим вимикачем.** Електроприлад, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечним і його треба відремонтувати.
- ▶ **Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, міняти приладдя або ховати прилад, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску приладу.
- ▶ **Ховайте електроприлади, якими Ви саме не користуетесь, від дітей. Не дозволяйте користуватися електроприладом особам, що не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки.** У разі застосування недосвідченими особами прилади несуть в собі небезпеку.
- ▶ **Старанно доглядайте за електроприладом. Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно працювали та не заїдали, не були**

пошкодженими або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування електроприладу. Пошкоджені деталі треба відремонтувати, перш ніж користуватися ними знов. Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроприладами.

- ▶ **Тримайте різальні інструменти нагостреними та в чистоті.** Старанно доглянуті різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застряють та легші в експлуатації.
- ▶ **Використовуйте електроприлад, приладдя до нього, робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи.** Використання електроприладів для робіт, для яких вони не передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій.

Сервіс

- ▶ **Відавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Це забезпечить безпеку приладу на довгий час.

Правила з техніки безпеки для мікродрозпилювальних систем

- ▶ **Тримайте робоче місце у чистоті, слідкуйте за його добрим освітленням і за тим, щоб на ньому не було емностей з фарбою або розчинником, ганчірок та інших горючих матеріалів.** Можлива небезпека самозаймання. Завжди тримайте напоготові справні вогнегасники/пожежне обладнання.
- ▶ **Слідкуйте за доброю вентиляцією в зоні розпилення і за достатньою кількістю свіжого повітря у всьому приміщенні.** Горючі розчинники, що випарувалися, створюють вибухонебезпечне середовище.
- ▶ **Не розбризкуйте і не використовуйте для очищення речовини з точкою запалення нижче 55 °С. Використовуйте матеріали на основі води, важколетучих вуглеводнів або аналогічних речовин.** Легколетучі розчинники, що випаровуються, створюють вибухонебезпечне середовище.
- ▶ **Не розпилюйте близько до джерел запалення, як напр., статичних електричних іскор, відкритого вогню, факелів запалювання, гарячих предметів, моторів, сигарет і іскор від встромлення/виймання електрокабелів або вмикання/вимкання вимикачів.** Такі джерела іскор можуть призводити до займання оточення.
- ▶ **Не розпилюйте матеріали, про які Вам не відомо, чи являють вони собою небезпеку.** Невідомі матеріали можуть створювати небезпечні умови.
- ▶ **При розпиленні або роботі з хімікатами вдягайте особисте захисне спорядження, як напр., відповідні захисні рукавиці і захисну або респіраторну маску.** Захисне спорядження для відповідних умов зменшує вплив небезпечних речовин.




- ▶ Зважайте на можливі небезпеки розприскуваного матеріалу. Зважайте на позначки на ємності або на інформацію виробника розприскуваного матеріалу, включаючи вимогу користування особистим захисним спорядженням. Дотримуйтесь вказівок виробника, щоб зменшити ризик пожежі, а

також травм, що можуть викликатися отрутними речовинами, канцерогенами тощо.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб на штепель шнура живлення і вимикач пістолета-розпилювача не потрапляла фарба або інші рідини. Ніколи не тримайте шнур додатково також і за штепельний роз'єм. Невиконання цих вказівок може призводити до ураження електричним струмом.
- ▶ Дивіться за дітьми. Діти не повинні гратися з мікророзпилювальною системою.


Символи

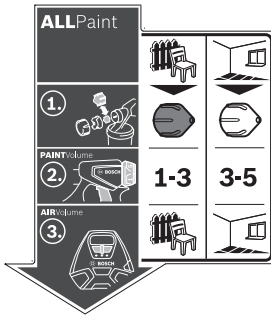

Наклейка щодо користування пульверизатором знаходиться на базовій станції. Правильне розуміння символів допоможе Вам правильно та безпечно користуватися пульверизатором.

Символи та їх значення

Докладний опис





Пульверизатор придатний для роботи як з глазурями і лаками, так і з фарбами для стін.

Сфера використання «деревина»:
Розприскування лакових фарб, що містять розчинники і можуть розбавлятися водою, глазурей, ґрунтовок, прозорих лаків, морилки і олій

Сфера використання «стіна»:
Розприскування дисперсних і латексних фарб

Див. «Призначення приладу», стор. 178.



Див. «Заміна кришки сопла», стор. 179.

Крок 1:
Вибір правильного ковпачка

Для сфери використання «деревина» користуйтеся сірим ковпачком **10**

Для сфери використання «стіна» використовуйте білий ковпачок **9**



1-3

3-5

Див. «Налаштування кількості розприскуваного матеріалу», стор. 181.


Крок 2:
Налаштування кількості розприскуваного матеріалу

Для сфери використання «деревина» встановіть колищатко **4** на 1, 2 або 3

Для сфери використання «стіна» встановіть колищатко **4** на 3, 4 або 5

178 | Українська

Символи та їх значення

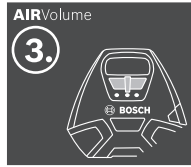

Кількість 3:
Налаштування кількості повітря



Сфера використання «деревина» налаштовується на повзунковому перемикачі **24**



Сфера використання «стіна» налаштовується на повзунковому перемикачі **24**

Докладний опис

Див. «Встановлення кількості повітря», стор. 181.

Опис продукту і послуг



Прочитайте всі застереження і вказівки.
Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Призначення приладу

Електроінструмент призначений лише для розприскування дисперсних і латексних фарб, лакових фарб, що містять розчинники і можуть розбавлятися водою, глазурей, ґрунтовок, прозорих лаків, морилок і олій (ALLPaint).

Електроінструмент не придатний для роботи з лугами, матеріалами для нанесення покриття, що містять кислоту, і фасадних фарб.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроприладу на сторінках з малюнками.

- 1 Пістолет-розпилювач
- 2 Повітряний ковпачок
- 3 Накидна гайка
- 4 Коліщатко для регулювання кількості розприскуваного матеріалу
- 5 Спусковий важіль
- 6 Стопорне кільце
- 7 Бачок для розприскуваного матеріалу
- 8 Під'єднувач шланга (пістолет-розприскувач)
- 9 Кришка сопла (біла: для сфери використання «стіна»)
- 10 Кришка сопла (сіра: для сфери використання «деревина»)
- 11 Ситечко для заливання
- 12 Відро для переливання*
- 13 Голка розпилювача
- 14 Ущільнювальна прокладка бачка
- 15 Сифонна трубка
- 16 Вентиляційний отвір
- 17 Канал для фарби
- 18 Повітряний шланг
- 19 Байонетний замок
- 20 Базовий вузол
- 21 Ремінь

- 22 Переносна рукоятка
- 23 Гумова стрічка (кріплення шланга)
- 24 Повзунковий перемикач для вмикання/вимикання та для регулювання кількості повітря
- 25 Щітка для чищення
- 26 Кришка повітряного фільтра
- 27 Роз'єм для шланга (базовий вузол)
- 28 Секція для приладдя
- 29 Повітряний фільтр

*Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.

Технічні дані

Пульверизатор		PFS 3000-2
Товарний номер		3 603 B07 1..
Ном. споживана потужність	Вт	650
Потужність подачі	мл/хвил.	300
Витрати часу на 2 м ² фарбового покриття	хвил.	1
Об'єм бачка для розприскуваного матеріалу	мл	1000
Довжина повітряного шланга	м	2
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003	кг	3,7
Клас захисту		□/II

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Інформація щодо шуму і вібрації

Рівень шумів визначений відповідно до EN 60745 та EN 50580.

Оцінений як А рівень звукового тиску від приладу становить, як правило 79 дБ(А). Похибка К = 3 дБ. Рівень шуму при роботі може перевищувати 80 дБ(А).

Вдягайте навушники!

Сумарна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) та похибка К визначені відповідно до EN 60745:
 $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$, $K = 1,5 \text{ м/с}^2$.

Зазначений в цих вказівках рівень вібрації був визначений за процедурою, визначеною в EN 60745; нею можна користуватися для порівняння електроінструментів. Він

придатний також і для попередньої оцінки вібраційного навантаження.


Зазначений рівень вібрації стосується головних робіт, для яких застосовується електроприлад. Однак при застосуванні електроінструменту для інших робіт, роботі з різними приладами або з іншими змінними робочими інструментами або при недостатньому технічному обслуговуванні рівень вібрації може бути іншим. В результаті вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу може значно зростати. Для точної оцінки вібраційного навантаження треба враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнута або, хоч і увімкнута, але саме не в роботі. Це може значно зменшити вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу. Визначте додаткові заходи безпеки для захисту від вібрації працюючого з приладом, як напр.: технічне обслуговування електроприладу і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.

Заява про відповідність

Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що описаний в розділі «Технічні дані» продукт відповідає таким нормам або нормативним документам: EN 60745 і EN 50580 у відповідності до положень директив 2011/65/ЄС, 2006/42/ЄС, 2004/108/ЄС.

Технічна документація (2006/42/ЄС):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

PPA
 *i.V. K. W. L.*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 28.02.2014

Монтаж

- ▶ **Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.**
- ▶ **Переконайтеся, що пістолет-розприскувач і базовий вузол монтовані повністю і з усіма ущільнювальними елементами.** Лише за таких умов забезпечується функціональність і безпека пультверизатора.

Підключення повітряного шланга (див. мал. А1 – А3)

- Відкрийте гумову стрічку **23** і повністю розкрутіть повітряний шланг **18**.

Підключення базового вузла:

- Міцно встроміть байонетний замок **19** повітряного шланга згідно зі стрілками у прорізи роз'єму **27** базового вузла.

- Проверніть байонетний замок на чверть оберту за годинниковою стрілкою.

Підключення до пістолета-розприскувача:

- Міцно встроміть байонетний замок **19** повітряного шланга згідно зі стрілками у прорізи роз'єму **8** пістолета-розприскувача.
- Проверніть байонетний замок на чверть оберту за годинниковою стрілкою.

Вказівка: Перед заливанням розбризкуваної речовини від'єднайте повітряний шланг **18** (повертання байонетного замка **19** на чверть оберту проти годинникової стрілки; витягніть байонетний замок **19** з патрубку **8**).

Заміна кришки сопла (див. малюнки В1 – В2)

Пультверизатор постачається з двома кришками сопла:

	Кришка сопла 9	Кришка сопла 10
Колір	білий	сірого кольору
Стан під час поставки	монтована	у секції для приладдя 28 під кришкою повітряного фільтра 26
Сфера використання	«Стіна»	«Деревина»

Вказівка: Перед вибором кришки сопла перевірте розприскуваний матеріал, перемішавши його. Для розприскування рідкоплинного матеріалу (напр., фарба для деревини) краще використовувати сіру кришку сопла **10**. Для розприскування густого матеріалу (напр., лак для деревини або фарба для стіни) краще використовувати білу кришку сопла **9**.

- Для зміни кришки сопла відкрутіть накидну гайку **3**.
- Зніміть повітряний ковпачок **2**.
- Відкрутіть монтовану кришку сопла.
- Відкрийте кришку повітряного фільтра **26** і вийміть потрібну кришку сопла із секції для приладдя **28**.
- Накрутіть потрібну кришку сопла на різьбу пістолета-розприскувача.
- Надіньте повітряний ковпачок **2** на кришку сопла і міцно затягніть накидну гайку **3**.

Експлуатація

- ▶ **Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.**

Підготовка до роботи

- ▶ **Працювати з розпилювачем коло водоймищ або на сусідніх до них площах безпосередньо у водозбірному басейні не дозволяється.**

Коли будете купувати фарби, лаки і розприскувані речовини, звертайте увагу на їхню екологічність.

Підготовка обприскуваної поверхні

Обприскувана поверхня має бути чистою, сухою і нежирною.

180 | Українська

- Надайте шорсткість гладким поверхням і після цього витріть пил, що утворився від шліфування.

Під час роботи можливе забруднення на закритих поверхнях туманом від розприскуваної фарби. Тому ретельно підготовляйте оточення ділянок, що будуть фарбуватися:

- накрийте або заклейте підлогу, предмети інтер'єру, двері, вікна, дверні коробки, віконні рами тощо.

Підготовка розбризкуваної речовини

- Добре перемішайте розприскуваний матеріал.
- За потреби розчиніть розприскуваний матеріал.

Розприскуваний матеріал	Рекомендована концентрація розчину
-------------------------	------------------------------------

Морилки, олії, глазури, засоби для просочування, ґрунтовки для захисту від іржі

Лакові фарби, що можуть розбавлятися розчинниками або водою, ґрунтовки, лаки для обігрівальних приладів, товстшарові глазури

Дисперсійні фарби, латексні фарби

0 – 10 %

0 – 10 %

- ▶ **При розбавленні слідкуйте за тим, щоб розприскуваний матеріал і розріджувач підходили один до одного.** При використанні непридатного розріджувача можливе утворення ґрудок, що будуть забивати пістолет-розприскувач.
- ▶ **При розбавленні розбризкуваної речовини слідкуйте за тим, щоб точка запалення суміші після розбавлення не перевищувала 55 °С.** При розбавленні, напр., лаків, що містять розчинники, точка запалення знижується.

Заливання розприскуваного матеріалу (див. малюнки С1 – С2)

Вказівка: Перед заливанням розбризкуваної речовини від'єднайте повітряний шланг **18** (повертання байонетного замка **19** на чверть оберту проти годинникової стрілки; витягніть байонетний замок **19** з патрубку **8**).

- Якщо використовуються ємності великого обсягу, за потреби перелийте розприскуваний матеріал у менше за обсягом відро для переливання **12** (напр., 10 л фарби для стін у порожнє відро ємністю 2,5 або 5,0 л).
- Однією рукою міцно тримайте пістолет-розприскувач, а іншою рукою поверніть бачок **7** у напрямку до символу «відкрито».
- Зніміть пістолет-розприскувач з бачка **7**.
- У випадку використання вже відкритого розприскуваного матеріалу кладіть ретельно вимите ситечко для заливання **11** на бачок **7** для затримання можливих ґрудок фарби під час заповнення.
- Залийте розбризкувану речовину! **максимум до позначки 1000** в бачок **7**.

- Встановіть пістолет-розприскувач на бачок **7**. Поверніть бачок **7** у напрямку до символу «закрито», щоб стопорне кільце **6** відчутно зайшло у зачеплення.
- Здійсніть пробне розприскування на тестовій поверхні. (див. «Розприскування», стор. 180)

Якщо Ви отримали оптимальну геометрію струменя, можете розпочинати розприскування.

або
Якщо результат розприскування незадовільний або фарба не виходить, зробіть, як описано в «Усунення несправностей» на стор. 183.

Початок роботи

- ▶ **Зважайте на напругу у мережі!** Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській таблиці електроприладу.
- ▶ **Слідкуйте за тим, щоб базовий вузол протягом роботи не міг всмокотати пил або інші забруднення.**
- ▶ **Слідкуйте за тим, щоб ніколи не розприскувати на базовий вузол.**
- ▶ **Якщо під час розбризкування рідина виходить з інших місць, крім передбаченої для цього форсунки, зупиніть розбризкування і знову приведіть пістолет-розприскувач в належний стан.** Існує небезпека ураження електричним струмом.
- ▶ **Не розпилюйте на себе, інших осіб та на тварин.**

Вмикання (див. мал. D)

З метою заощадження електроенергії вмикайте пульверизатор лише коли Ви працюєте з ним.

- Переконайтеся в тому, що монтована правильна кришка сопла (див. «Заміна кришки сопла», стор. 179).
- Встроміть штепсель в розетку.
- Візьміть пістолет-розприскувач в руку і спрямуйте його на обприскувану поверхню.
- Для регулювання кількості повітря встановіть повзунковий перемикач **24** на потрібну сферу використання (див. «Встановлення кількості повітря», стор. 181).
- Натисніть на спусковий важіль **5** на пістолеті-розприскувачі.

Вказівка: Коли увімкнений базовий вузол, з сопла завжди виходить повітря.

Вимикання

- Відпустіть спусковий важіль **5** і пересуньте повзунковий перемикач **24** до кінця ліворуч (положення **○**).
- Витягніть штепсель з розетки.

Вказівки щодо роботи**Розприскування (див. мал. Е – Н)**

Вказівка: Зважайте на напрямок вітру при використанні електроприладу надворі.

- Спочатку здійсніть пробне розприскування і приведіть геометрію струменя і кількість розприскуваного

матеріалу у відповідність до розприскуваного матеріалу. (настройки див. у наступних розділах)

- Обов'язково тримайте пістолет-розприскувач під прямим кутом до оброблюваного об'єкта на однаковій відстані в 20 – 25 см.
 - Починайте розприскування поза обприскуваною поверхнею.
 - В залежності від геометрії струменя рівномірно водіть пістолетом-розприскувачем з боку в бік або догори і донизу.
- Рівномірна якість поверхні утворюється, якщо смуги заходять одна на одну на 4 – 5 см.

- При розприскуванні на лежачі об'єкти або над головою тримайте пістолет-розприскувач злегка нахиленим і відходьте назад від оброблюваної поверхні.

Небезпека перечеплення! Зважайте на можливі перешкоди в приміщенні.

- Уникайте зупинок на обприскуваній поверхні.

При рівномірному веденні пістолета-розприскувача утворюється рівномірна якість поверхні.

Нерівномірні відстані і кут розприскування призводять до утворення сильного фарбового тумана і, таким чином, до нерівномірної поверхні.

- Закінчіть розприскування поза обприскуваною поверхнею.







Ніколи не розприскуйте матеріал до останньої краплі в бакку. Якщо трубка для засмокування рідини повністю не занурюється в розприскуваний матеріал, струмінь переривається й утворюється нерівномірний характер поверхні.

Якщо розприскуваний матеріал збирається на повітряному ковпачку **2** або кришці сопла, очистіть ці деталі доданою щіткою для чищення **25**.

Настроювання геометрії струменя (див. мал. I)

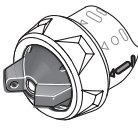► Ніколи не натискайте на спусковий важіль **5** під час настроювання повітряного ковпачка **2**.

- Поверніть повітряний ковпачок **2** у бажане положення.

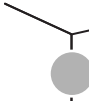Повітряний ковпачок	Струмінь	Використання
		вертикальний плоский струмінь для горизонтального напрямку роботи
		горизонтальний плоский струмінь для вертикального напрямку роботи
		круглий струмінь для кутів, країв і важкодоступних місць

Настроювання кількості розприскуваного матеріалу (див. мал. J)

(PAINTVolume)

- Налаштуйте бажану кількість розприскуваного матеріалу, повернувши коліщатко **4**:
Ступені **1/2/3**: сфера використання «деревина»,
Ступені **3/4/5**: сфера використання «стіна».

Кількість розприскуваного матеріалу	Настроювання
 Забагато розприскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні:	Необхідно зменшити кількість розприскуваного матеріалу. – Зменшіть ступінь на одиницю.
 Замало розприскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні:	Необхідно збільшити кількість розприскуваного матеріалу. – Збільшіть ступінь на одиницю.

Встановлення кількості повітря (див. мал. D)

(AIRVolume)

- Встановіть позвунковий перемикач **24** на потрібну сферу використання для налаштування відповідної кількості повітря і відповідного друку для використовуваного розприскуваного матеріалу.

Викл.	Сфера використання «Деревина»	Сфера використання «Стіна»
		
	рідкоплинний розприскуваний матеріал	густий розприскуваний матеріал

Перерви в роботі і транспортування (див. мал. K – L)

Для легкого перенесення пульверизатора на базовому вузлу передбачені переносна рукоятка **22** і ремінь **21**. Під час роботи можна закріпити базовий вузол **20** за допомогою ременя **21** через плече.

Під час перерви у роботі пістолет-розприскувач **1** можна поставити на рівну робочу поверхню. У такому положенні розприскуваний матеріал з нього витікати не може.

► **Ставте пістолет-розприскувач із залитою в нього розприскуваною речовиною завжди рівно на рівну поверхню.** З пістолета-розприскувача, що лежить, може витікати розприскувана речовина.

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування і очищення

- ▶ **Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.**
- ▶ **Кожного разу після використання ретельно очищайте деталі пульверизатора і особливо всі деталі, що мають контакт з фарбою.** Належне очищення є обов'язковою умовою для бездоганної і безпечної роботи пістолета-розприскувача. Якщо очищення не здійснюється або здійснюється не належним чином, гарантія втрачається.

Якщо треба поміняти під'єднувальний кабель, це треба робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.

Очищення (див. мал. М)

Завжди очищуйте пістолет-розприскувач і бачок для розприскуваного матеріалу за допомогою відповідного розріджувача (розчинника або води), що пасує до використаного розприскуваного матеріалу.

Ніколи не очищуйте отвори у соплах і повітряні отвори гострими предметами.

- Вимкніть базовий вузол **20**.
- Зніміть з базового вузла **20** і з пістолета-розприскувача **1** повітряний шланг **18** (поверніть байонетний замок **19** на чверть оберту проти годинникової стрілки; вийміть байонетний замок **19** з роз'єму **8/27**).
- За необхідності очистіть базовий вузол ганчіркою, змоченою у розчиннику, а потім приберіть базовий вузол **20** і повітряний шланг **18** із зони очистки.
- Натисніть на спусковий важіль **5** пістолета-розприскувача, щоб розприскуваний матеріал міг стекти в бачок.
- Відкрутіть бачок **7** і злийте залишок розприскуваного матеріалу назад в ємність з розприскуваним матеріалом.
- Наповніть бачок **7** наполовину розріджувачем (розчинником або водою) і знову закріпіть його на пістолеті-розприскувачі **1**.
- Декілька разів струсіть пістолет-розприскувач.
- Відкрутіть бачок **7** і злийте весь його вміст у порожню банку від матеріалу.
- Зніміть накидну гайку **3**, повітряний ковпачок **2**, використовувану кришку сопла **9/10** і сифонну трубку **15** разом з ущільнювачем бачка **14**.
- У відрі з розріджувачем очистіть усі деталі, по яких проходить фарба, щіткою для чищення **25** або звичайним йоржиком.
Очистіть також канал для фарби **17** пістолета-розприскувача **1**.
- Перевірте, чи нема залишків фарби і пошкоджень у сифонній трубці **15** і на ущільнювальній прокладці бачка **14**.
За потреби ще раз очистіть ущільнювач бачка **14** розріджувачем.
Очистіть вентиляційний отвір **16** щіткою для чищення **25**.

- Протріть бачок і пістолет-розприскувач ззовні ганчіркою, змоченою у розріджувачі.
- За потреби ретельно очистіть ситечко для заливання **11** розріджувачем.
- Перед монтажем дайте всім деталям добре просохнути.
- Знов змонтуйте пульверизатор у зворотній послідовності.

Очищення повітряного фільтра (див. мал. N)

Повітряний фільтр **29** необхідно час від часу чистити. При сильному забрудненні повітряного фільтра його потрібно замінити.

- Відкрийте кришку повітряного фільтра **26**.
- Вийміть повітряний фільтр **29**.
- Легке забруднення:
Вийміть повітряний фільтр **29**.
або
Сильне забруднення:
Очистіть повітряний фільтр **29** під проточною водою і дайте йому добре висохнути для запобігання утворенню плісняви.
або
Поміняйте повітряний фільтр **29**.
- Знов вставте повітряний фільтр.
- Знов закрийте кришку повітряного фільтра **26**.

Видалення матеріалів

Розріджувачі і залишки розприскуваних матеріалів треба видалити екологічно чистим способом. Зважайте на вказівки виробника щодо видалення і місцеві приписи щодо видалення особливого сміття.

Хімікати, шкідливі для навколишнього середовища, не повинні потрапляти в землю, ґрунтові води і у водоймища. Ніколи не зливайте хімікати, шкідливі для навколишнього середовища, в каналізацію!

Зберігання

- Ретельно очищуйте пульверизатор перед тим, як покласти його на зберігання, і знімайте бачок **7** з пістолета-розпилювача **1**.

Усунення несправностей

Проблема	Причина	Що робити
Розприскуваний матеріал не покриває поверхню, як треба	Замало розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко 4 на 5
	Завелика відстань до обприскуваної поверхні	Зменшіть відстань до обприскуваної поверхні
	Замало розприскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні, матеріал занадто рідко розприскується над обприскуваною поверхнею	Густише розприскуйте матеріал над обприскуваною поверхнею
Розприскуваний матеріал занадто розтікається після нанесення	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування
	Нанесено забагато розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко 4 на 1
	Замала відстань від обприскуваної поверхні	Збільшіть відстань до обприскуваної поверхні
	Розприскуваний матеріал занадто рідкотекучий	Додайте оригінальний розприскуваний матеріал
Занадто грубе розприскування	Матеріал занадто густо розприскується над одним і тим же місцем	Зніміть фарбу і під час другої спроби розприскування не розприскуйте матеріал так густо над одним і тим же місцем
	Завелика кількість розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко 4 на 1
	Недостатній струмінь повітря	Пересуньте повзунковий перемикач 24 праворуч
	Монтована біла кришка сопла 9 (завеликий діаметр сопла)	Монтуйте сіру кришку сопла 10
	Забруднилася голка розпилювача 13	Прочистіть голку розпилювача
	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування
Занадто сильний фарбовий туман	Сильно забруднився повітряний фільтр 29	Заміна повітряного фільтра
	Нанесено забагато розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко 4 на 1
	Завелика кількість повітря	Пересуньте повзунковий перемикач 24 ліворуч
	Завелика відстань до обприскуваної поверхні	Зменшіть відстань до обприскуваної поверхні
Розприскуваний струмінь пульсує	Замало розприскуваного матеріалу у бачку	Долийте розприскуваний матеріал
	Вентиляційний отвір 16 на сифонній трубці 15 забився	Прочистіть трубку для засмокування рідини і вентиляційний отвір
	Розхиталася трубка для засмокування рідини 15	Добре встроміть трубку для засмокування рідини
	Кришка сопла 9/10 сидить нещільно	Підтягніть кришку сопла 9/10
	Сильно забруднився повітряний фільтр 29	Заміна повітряного фільтра
	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування
Розприскуваний матеріал капає з сопла	Відкладення розприскуваного матеріалу на соплі, голці сопла 13 і повітряному ковпачку 2	Очистіть сопло, голку сопла і повітряний ковпачок
	Сопло розхиталося	Підтягніть кришку сопла 9/10

184 | Қазақша

Проблема	Причина	Що робити
З сопла не виходить розприскуваний матеріал	Повзунковий перемикач 24 стоїть у положенні 	Встановіть повзунковий перемикач 24 на сферу використання «деревина» або «стіна»
	Відсутній тиск у бачку 7	Поверніть бачок 7 у напрямку до символу «закрито», щоб стопорне кільце 6 відчутно зайшло у зачеплення  
	Розхиталася трубка для засмокування рідини 15	Добре встроміть трубку для засмокування рідини
	Забилася голка розпилювача 13	Прочистіть голку розпилювача
	Забилася трубка для засмокування рідини 15	Прочистіть трубку для засмокування рідини
	Вентиляційний отвір 16 на сифонній трубці 15 забився	Прочистіть трубку для засмокування рідини і вентиляційний отвір
	Немає або пошкоджений ущільнювач бачка 14	Надіньте (новий) ущільнювач бачка на сифонну трубку і встроміть його в паз
	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування
	Розприскуваний матеріал забруднений (грудки фарби)	Повністю спорожніть і очистіть пістолет-розприскувач; заливайте розприскуваний матеріал через ситечко для заливання

Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

При всіх запитаннях і при замовленні запчастин, будь ласка, обов'язково зазначайте 10-значний товарний номер, що знаходиться на заводській таблиці пульверизатора.

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

www.bosch-pt.com

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

ТОВ «Роберт Бош»

Сервісний центр електроінструментів
вул. Крайна, 1, 02660, Київ-60

Україна

Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканалний)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

Утилізація

Пістолет-розприскувач, електричну вузол, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте електроінструменти в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:



Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU про відпрацьовані електро- і електронні прилади і її перетворення в національному законодавстві електроприлади, що вийшли з вживання, повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Можливі зміни.

Қазақша



Сәйкестік туралы сертификат Нөмірі
RU C-DE.ME77.V.01092

Сәйкестік туралы сертификаттың
қолданылу мерзімі 20.01.2019 дейін

«Электр - машина құрылысы өнімдері сапа жүйесін
стандарттау сертификаттау орталығы» ЖШҚ

141400, Мәскеу облысы, Химки қ.

Ленинградская к., 29

Сәйкестік туралы сертификаттар мына мекенжайда

сақталады:

ООО „Роберт Бош“

ул. Акад. Королева, 13 стр. 5

Россия, 129515, Москва

Өндіру күні нұсқаулықтың соңғы, мұқаба бетінде
көрсетілген.

Импорртаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін.